

Soluções Armadura Pronta e Fôrma Incorporada ArcelorMittal



Armadura Pronta Soldada (APS)

A APS é um elemento estrutural armado na indústria e entregue pronto no canteiro, de acordo com o projeto da obra. As peças são entregues identificadas e de acordo com o cronograma de execução da obra.



Garantia de produto sustentável, com Rotulagem Ambiental Tipo III – Declaração Ambiental de Produto (DAP), o que ajuda a viabilizar a obtenção de certificações como Leed, Aqua etc.

Estacas



Figura 1 - Armadura Pronta Soldada

Blocos



Sapatas



Figura 2 - APS sendo posicionada para posterior concretagem



Fôrma Incorporada

As fôrmas incorporadas são painéis de aço galvanizado de 0,5 mm de espessura com perfurações, entregues com espaçadores plásticos e grampos galvanizados para aplicação permanente em substituição às fôrmas convencionais temporárias, eliminando a etapa de desforma.

As perfurações das chapas contribuem para o adensamento do concreto durante a vibração e para redução do peso das peças. As chapas podem ser montadas com suas nervuras na vertical ou na horizontal, voltadas para dentro ou para fora, conforme projeto.

Figura 3 – Fôrma e acessórios que são incorporados à APS





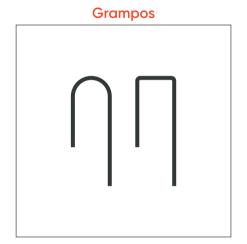


Figura 4 – À esquerda, elemento estrutural com fôrma de madeira, que exigirá desforma; à direita, peça com fôrma incorporada





Sistema APS com Fôrma Incorporada

A ArcelorMittal também fornece as soluções APS e Fôrma Incorporada combinadas. Assim, a obra recebe peças com armação e fôrmas prontas para serem posicionadas e concretadas.







Figura 6 - APS e Fôrma Incorporada: à esquerda, em canaleta; à direita, em reservatório





Figura 7 – À esquerda, bloco com APS e Fôrma Incorporada antes da concretagem; à direita, mesmo bloco já concretado





Vantagens dos usos da APS, da Fôrma Incorporada ou do sistema APS com Fôrma Incorporada















Planejamento para industrialização das armações

A ArcelorMittal fornece elementos armados com dimensões de até 2,4 x 12,0 x 2,4 m, podendo trabalhar com dimensões maiores sob consulta.

Para confecção das armaduras prontas e das fôrmas incorporadas, o cliente deve fornecer:

Projetos de fôrma e de armadura; Cronograma de entrega dos elementos.

Para execução do cronograma de entrega dos elementos, recomenda-se que o gestor da obra considere:

A coerência com a sequência executiva da estrutura;

A preferência para execução de estacas associadas a blocos mais demorados;

A simultaneidade da execução de estacas e blocos;

A coerência com a viabilização da movimentação dos equipamentos;

A garantia de disponibilidade de equipamento de manuseio das peças;

O armazenamento das estacas conforme sequência de uso.

Todas as entregas das peças devem ser planejadas entre a obra e a Central de Serviços, considerando:

As datas e horários de recebimento de cada viagem;

A programação de aplicação dos elementos armados;

A garantia de que a obra sempre tenha material suficiente para que não ocorra paralização de serviço por falta de material.

Recebimento e movimentação da APS e das fôrmas na obra

Existem diferentes possibilidades de se movimentar as pecas de APS com ou sem fôrma incorporada na obra, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Equipamentos para movimentação dos componentes de APS Equipamento Características Equipamento fixo · Raios de alcance Grua e capacidade de carga variáveis • Equipamento móvel · Raios de alcance Guindaste ou e capacidade caminhão munck de carga variáveis Equipamento móvel • Alcance e capacidade de carga mais limitados Escavadeira O equipamento pode ser compartilhado com outras atividades da obra

A opção a ser escolhida é particular para cada obra e deve ser determinada pelos seus gestores, considerando formas de acesso à carga, pesos e dimensões dos elementos; É obrigatório que o cliente tenha suas próprias cintas para a descarga dos elementos recebidos, que devem ser compatíveis com as dimensões e pesos das peças; Os profissionais que trabalharem com manuseio das peças devem sempre utilizar luvas de proteção e seguir todas as regras determinadas pela segurança do trabalho na obra.

Recomendações gerais para a execução de peças com APS e Fôrma Incorporada

Estocagem

É comum que as obras optem por manter reduzidos estoques de peças, demandando, assim, área adequada para armazenamento provisório. Para isso, deve-se ter atenção com:

A localização e quantificação das áreas possíveis para estoque;

Empilhamentos, os quais devem ser realizados com cautela, apoiando os elementos diretamente sobre a armação e nunca sobre as fôrmas;

A proteção dos elementos contra chuva e umidade;

A garantia de que as peças não tenham contato direto com o solo;


A viabilidade de movimentação rápida e segura das peças em obra;

A sequência executiva e a necessidade de passagem de equipamento de transporte ou de escavação.



Figura 8 - Exemplo de blocos estocados no canteiro

Execução de blocos





Executar concreto magro e posicionar gabaritos na base que receberá as peças para concretagem



Arranques podem ser posicionados nos blocos antes da concretagem. Há casos em que esses arranques já podem vir armados nos blocos



Dependendo das dimensões do elemento, é necessário travá-lo



Utilizar concreto de slump de 7 a 14 cm



Não lançar o concreto à altura maior que 50 cm nem à distância menor que 10 cm da lateral da fôrma



Vibrar o concreto respeitando a distância mínima de 10 cm das fôrmas incorporadas



Links úteis

Vídeos de apresentação da Armadura Pronta Soldada e da Fôrma Incorporada:

https://youtu.be/Rtqrxam5CZk?si=-7We7bZLUpJV-rAChttps://www.youtube.com/watch?v=23i6qZynz7E

Case com uso de APS com Fôrmas Incorporadas: https://produtividadedomesmolado.com.br/cases/key-moema/



Perguntas frequentes (FAQ)

- 1. Qual a diferença entre Armadura Pronta Soldada (APS) e Corte e Dobra (CD)? A APS é um elemento estrutural já pronto, o que possibilita a retirada das peças do caminhão e seu imediato posicionamento nas fôrmas para concretagem. O CD é a etapa anterior à pré-montagem, ou seja, o cliente recebe todas as barras de aço já cortadas e dobradas conforme seu projeto, para que sejam armadas no canteiro.
- 2. Qual o ganho médio de produtividade com uso de APS e de Fôrma Incorporada? A ArcelorMittal tem registros de até 80% de ganho de produtividade.
- 3. A Fôrma Incorporada precisa de travas e escoras? Dependendo das dimensões da peça, a fôrma incorporada necessita de travamentos e escoras.
- 4. A solda utilizada na APS para unir as barras tem função estrutural? Não. A solda é usada apenas para posicionamento das barras.
- 5. Essa armadura é sempre soldada? Na maioria das vezes sim, porém há casos, principalmente para regiões com muitas interferências, em que é comum pontear alguns fios com arame para facilitar possíveis ajustes para encaixe na obra.
- 6. O que é essencial para trabalhar com armadura pronta? É essencial que a obra seja planejada previamente para processo industrializado, desde a fase de projeto, incluindo estudo logístico de canteiro.
- 7. As nervuras das chapas das fôrmas devem seguir uma orientação vertical ou horizontal?
 As fôrmas podem ser posicionadas com qualquer orientação de nervura.
- 8. Como isso está relacionado com o processo de industrialização da construção civil?

A construção industrializada se dedica, essencialmente, a transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem, e a solução APS viabiliza isso, aumentando a produtividade das obras.

- 9. Obras de menor porte podem trabalhar com APS? Sim, as soluções com APS são aplicáveis em obras de qualquer porte.
- 10. Existe um slump ideal do concreto utilizado a fim de evitar vazamentos na base da fôrma?

Recomenda-se que o concreto tenha slump de 7 a 14 cm.

Qual a altura máxima de aplicação do concreto?
 Recomenda-se que a altura de lançamento seja de no máximo 50 cm.

- 12. São necessários cuidados especiais na vibração do concreto quando se usa Fôrma Incorporada?
 - Sim. A vibração do concreto deverá ser feita respeitando uma distância mínima de 10 cm das fôrmas.
- 13. A ArcelorMittal tem alguma ferramenta que ajuda o construtor e o projetista na tomada de decisão pela APS e pela Fôrma Incorporada?
 Sim. Possuímos um simulador que possibilita comparação de custo-benefício entre cenário convencional de Corte e Dobra e cenário com uso de APS e Fôrma Incorporada, apresentando possíveis vantagens econômicas e de produtividade. O acesso a essa ferramenta é disponibilizado aos vendedores da ArcelorMittal.
- 14. Existe elemento estrutural em que a solução com APS é mais vantajosa? Sim. É comum que se tenham maiores vantagens para aplicação em fundações e em contenções, que apresentam peso elevado devido às bitolas acima de 20 mm. No caso das fundações, a maior produtividade com uso de APS pode minimizar eventuais atrasos de cronograma em função de eventualidades como rocha, lençol freático etc.
- 15. Quais são as maiores dificuldades de implementação da APS?
 - Implementar APS quando o cliente já contratou empreiteira, pois nesse estágio é difícil o executor rever os valores acordados anteriormente;
 - Aplicação de APS em vigas, devido às interferências entre as ancoragens com outros elementos;
 - Realizar composição do valor do serviço, pois, no orçamento, são consideradas diversas variáveis.
- 16. Como se dá a logística em casos de peças de grandes dimensões?

 Peças de grandes dimensões podem ser modularizadas para facilitar tanto o transporte quanto o posicionamento na obra. Nesse caso, a ArcelorMittal conta com time de engenheiros especializados para auxiliar os projetistas na específica modularização das peças.
- 17. Por que são adicionados estribos na parte interna da armação de estacas? Esse anel é adicionado para proporcionar maior rigidez ao elemento, contribuindo para maior segurança no transporte e na movimentação no canteiro, além de viabilizar o empilhamento em caso de estocagem na obra.
- 18. Existem outras soluções para aumentar a industrialização no canteiro de obras? Sim, contamos com outras soluções, que podem ser consultadas em brasil.arcelormittal.com. Emenda Mecânica e Tela Soldada Especial são exemplos.
- 19. Mão de obra ainda é o principal custo das obras tradicionais? Sim. A mão de obra costuma representar cerca de 40% do custo total da obra.
- 20. Como é o atendimento dos serviços no Brasil?

 A ArcelorMittal atende todo o território nacional a partir das nossas mais de 20 centrais de serviço espalhadas pelo Brasil.

Central de Relacionamento 0800 015 1221 brasil.arcelormittal.com